

淮安市建筑安全监督站

关于近期建筑施工安全暨扬尘管控 “四不两直”飞行检查情况的通报

为贯彻落实省住建厅《关于进一步加强质量安全监督检查工作的通知》（苏建函质安〔2026〕89号）《关于印发<全省房屋建筑和市政基础设施工程安全生产弄虚作假排查整治工作方案>的通知》（苏建函安生〔2026〕104号）《关于印发<中央安全生产考核巡查反馈问题举一反三排查整治工作方案>的通知》（苏建函安生〔2026〕133号）等文件要求，深化重大事故隐患排查整治，坚决防范遏制建筑施工安全生产事故发生，2026年7月-8月，市安监站组织开展了全市建筑施工安全暨扬尘管控“四不两直”飞行检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次检查共分为3个检查组，其中2个安全检查组，1个扬尘检查组。**安全生产方面**，共计抽查全市9个县区9个项目，发出建筑施工安全生产指导意见书9份，排查各类隐患问题80条，其中重大事故隐患问题17条，弄虚作假问题

6条；扬尘管控方面，共计抽查9个县区27个项目，发出指导意见书27份，排查各类问题129条。检查中发现的问题均已现场交办各地监管部门按期整改，并要求对相关责任单位和责任人进行行政处罚和责任追究。

二、检查总体评价

本次检查的重点是重大事故隐患排查、建筑施工安全生产领域弄虚作假行为、关键岗位人员到岗履职、危大工程管控、现场实体安全防护、起重机械设备管理、临时用电及消防安全、施工现场扬尘管控等情况。

安全生产方面，大部分项目能够落实安全生产相关管理规定，及时发现并消除安全隐患，但部分项目安全管理体系虚化，重大事故隐患排查不到位，关键岗位人员脱岗缺位，安全管理资料弄虚作假，全市建筑施工领域安全风险防控压力依然较大。**扬尘管控方面**，大部分项目能够落实扬尘防治相关管理要求，常态化做好裸土覆盖、喷淋降尘等工作，有效遏制施工现场扬尘污染。但仍有部分项目扬尘治理责任压得不实，裸土及物料覆盖不达标，湿法作业不规范、道路硬化和冲洗不到位、出入车辆冲洗流于形式，“六个百分百”扬尘治理总体要求落实不到位，全市建筑施工领域扬尘管控工作仍不容松懈。

三、检查中发现的问题

（一）重大事故隐患情况

检查中发现，各项目在重大事故隐患方面的问题表现为：一是安全管理人员履职缺位。备案安全员长期脱岗，现场无

常驻机械类专职安全管理人员。二是特种作业人员无证上岗。塔吊、汽车吊信号工未取得有效特种作业操作证书违规从事起重吊装司索指挥作业。三是危大工程管控失效。未能有效辨识危大工程并编制专项施工方案，超危大工程未组织专家论证；悬挑脚手架、高支模、落地式卸料平台等危大工程搭设完成后，未组织验收即投入现场使用。四是起重机械设备管理不到位。塔式起重机未办理使用登记违规投入使用。五是高处作业管控不力。脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施。六是违规使用明令禁止使用的设备。施工现场违规使用《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》中的三点式安全带。对存在重大事故隐患的9个项目通报如下：

1.清江浦区：绿色食品产业园项目

（1）脚手架部分位置未设置水平隔层防护，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条，判定为重大事故隐患。

（2）高处作业工人违规使用三点式安全带，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十六条，判定为重大事故隐患。

2.经济开发区：3120万个（件）/年电镀项目

（1）项目经理变更手续不全，2名备案安全员未在岗履职，钢筋工违规从事信号工作业，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条，判定为重大事故隐患。

(2)超 8m 模板支撑未开展危大辨识，部分模板支撑无专项方案，9m 高落地卸料平台无专项施工方案，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

3.金湖县：中央储备粮淮安直属库有限公司金湖分公司新征地建仓项目平房仓

室内检修平台高度超 5 米、室外连梁超 8 米未编制、未审核专项施工方案，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

4.盱眙县：盱眙龙虾超级工厂二期项目

(1)超 8m 模板支撑架未辨识，电梯井设备层模板支撑无专项方案，方案缺失总包、分包审批，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

(2)现场无常驻机械类 C1 证专职安全员，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

5.洪泽区：洪泽经济开发区港口码头项目

(1)汽车吊信号工无证上岗，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

(2)吊装工程未编制专项施工方案，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

6.淮阴区：尚都汇 13#、15#楼、C 区防空地下室、17#、18#楼及市政附属项目

（1）悬挑脚手架、高支模、落地脚手架无验收资料，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

（2）危大工程辨识不全，电梯井脚手架无专项施工方案，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

7.淮安区：工业 AI 视觉核心元器件及高端设备项目

塔式起重机未办理使用登记，违规投入使用，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第八条，判定为重大事故隐患。

8.涟水县：江苏宏瑞兴新材料有限公司年产 2700 万张覆铜板厂房二期

（1）落地式卸料平台无验收记录、搭设不符合规范，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

（2）落地脚手架连墙件设置不满足规范，架体与结构贯通位置无水平防护，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第九条，判定为重大事故隐患。

9.工业园区：年产 10.5 万吨高性能有机硅材料系列产品

（1）汽车吊信号工无证上岗，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条，判定为重大事故隐患。

(2) 脚手架与结构外表面贯通未采取水平防护措施，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条，判定为重大事故隐患。

(二) 弄虚作假情况

检查中发现部分项目存在弄虚作假问题，主要表现为：
一是管理资料代签造假。项目技术负责人、项目经理、监理等关键岗位人员在专项方案报审、安全交底、验收记录等资料存在代签字，签字笔迹前后不一致。**二是时间逻辑前后矛盾。**塔吊安拆维保记录、交底日期、拆除记录等关键时间节点与监理日志、实际施工进度相互冲突，无法形成合理的时间链。对存在弄虚作假行为的4个项目通报如下：

1.清江浦区：绿色食品产业园项目

备案项目技术负责人吴昊未到岗、无考勤记录，方案报审表、编制、交底记录存在代签字。

2.经济开发区：3120万个（件）/年电镀项目

塔吊维保记录缺失，交底时间与实际时间不符，涉嫌弄虚作假。

3.盱眙县：盱眙龙虾超级工厂二期项目

塔吊拆除记录日期和监理日志记录不一致；项目经理、项目技术负责人在方案、验收资料签字笔迹不一致。

4.涟水县：江苏宏瑞兴新材料有限公司年产2700万张覆铜板厂房二期

高支模专项方案项目经理签字与审批表字迹不一致；安全日志塔机记录内容与现场塔机实际数量不符。

（三）一般隐患情况

检查发现的一般隐患多为施工现场普遍性、多发性问题，主要集中在关键岗位人员履职、危大工程管控、现场实体防护、临时用电消防安全四个方面。

1.关键岗位人员履职方面。部分专职安全员、项目技术负责人履职痕迹缺失，安全日志填写不规范，存在多人共用一套安全日志现象；企业负责人带班检查记录缺失。

2.危大工程管控方面。部分脚手架连墙件、扫地杆、横向斜撑、拦腰杆设置缺失或者数量不足；模板支撑体系顶托伸出长度超标、局部立杆自由端超长，存在杆件混搭；卸料平台搭设与专项方案不一致，剪刀撑、连墙件设置不足；部分专项方案审批流程不规范，缺少执业印章，交底记录不全。

3.现场实体防护方面。洞口、临边、楼梯边防护设置不到位；钢筋加工区、物料加工区防护棚搭设不符合规范；安全通道缺失；登高作业工具无产品合格证，升降作业设备防护装置缺失。

4.临时用电与消防安全管理方面。施工现场电缆地面明敷、未架空；开关箱存在一闸多机，违规绕过漏电保护器接线；现场灭火器配置数量不足、部分灭火器等级达不到 3A 标准；木材、易燃物料堆场消防器材配备不足。

对一般隐患问题较为突出的 2 个项目通报如下：

（1）淮安区：工业 AI 视觉核心元器件及高端设备项目

（2）淮阴区：尚都汇 13#、15#楼、C 区防空地下室、17#、18#楼及市政附属项目

（四）扬尘管控情况

检查中发现的主要问题表现为：部分施工现场裸土、堆料未覆盖、覆盖网不达标；场内道路硬化不到位，道路清扫保洁不到位，积尘污染；挖机普遍无环保标识；土方开挖湿法作业不规范。检查中发现淮安经济技术开发区淮阴卷烟厂烟叶仓储四期项目、淮安区恩来干部学院北侧定向商品房北区项目、涟水县江苏嘉立创电子科技有限公司产业园二期项目现场扬尘管控情况基本符合要求。对扬尘管控不到位的 4 个项目通报如下：

1.清江浦区：年产 2800 台套修复和取样装备及配套钻辅具项目

2.经济开发区：年产 2500 台（套）液相色谱系列分离装备生产项目

3.工业园区：退役电池循环利用项目

4.洪泽区：洪泽智慧光储充停一体化项目—交通中心

四、下一步工作要求

本轮飞行检查结束后，市安监站已将所发现问题以《建筑施工安全生产指导意见书》形式下发至各县区建筑安全监督机构，并督促主管部门积极落实约谈、行政处罚等惩戒措施。下一步，各县区安监机构要重点做好以下三方面工作：

（一）落实“双闭环”管理要求

各县区安监机构要高度重视本轮检查中发现的问题，从严落实隐患整改与责任追究“双闭环”处置措施。要抓实隐患整改闭环，对市级移交的各类隐患，要督促参建各方明确

整改时限和措施，及时化解安全风险、消除事故隐患。对重大事故隐患，必须逐项组织现场复查销号，做到隐患发现、整改、复查、销号全过程留痕可追溯。**要抓严责任追究闭环**，坚持“查隐患必查责任”，对存在违法违规行为的责任主体，依法依规实施行政处罚。对屡查屡犯、隐患整改敷衍应付、安全管理严重失控的项目，要综合运用约谈警示、行政处罚、信用惩戒等手段，形成“惩处一个、震慑一片”的监管效应，切实提升执法刚性和监管震慑力。

（二）抓好两项重点任务

各县区安监机构要严格落实省住建厅《关于进一步加强房屋市政工程质量安全监督检查工作的通知》（苏建函质安〔2026〕89号）《关于印发<全省房屋建筑和市政基础设施工程安全生产弄虚作假排查整治工作方案>的通知》（苏建函安生〔2026〕104号）文件要求，统筹推进重大事故隐患排查整治和弄虚作假行为专项治理。**要推进重大事故隐患排查整治**，对照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，紧盯施工安全管理、基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及吊装工程、高处作业及施工临时用电等高危环节，全面开展重大事故隐患排查整治。对于市级飞行检查和本级检查发现的重大事故隐患，要及时录入全国工程质量安全监管信息平台，实行台账化管理、闭环式销号，确保“发现一处、整改一处、销号一处”。**要严厉打击弄虚作假行为**，将建筑施工安全弄虚作假作为重点执法检查内容，对检查发现的资料代签、验收造假、记录与现场不符、虚假

整改应付检查等行为，不能仅要求修改台账，要溯源查清责任人员，依法依规开展调查处置；将弄虚作假企业、责任人记入建筑市场不良行为记录，坚决扭转安全资料“纸上整改”形式主义问题。

（三）强化季节性防控措施

要加强极端天气安全防范。针对近期暴雨、台风等极端天气多发的特点，要及时转发气象部门预警通知至在建项目，督促企业按照《房屋市政工程灾害性天气安全防范工作手册》提前落实临时设施加固、基坑排水、大型机械防风等防范措施，必要时果断停工撤人，确保极端天气期间施工安全。**要持续强化扬尘污染防治。**结合秋季大气扩散条件不利、重污染天气易发的特点，加大施工现场扬尘管控力度，严格落实“六个百分之百”“八达标、两承诺、一公示”等管控要求，推动裸土覆盖、湿法作业、围挡密闭、道路硬化、车辆冲洗等措施落地见效。重污染天气预警期间，要督促项目严格执行应急响应指令，切实提升施工现场扬尘治理精细化水平。**要加强消防安全管控。**针对秋季风干物燥、火灾风险升高的特点，深入开展施工现场火灾隐患排查，重点整治违规动火作业、易燃易爆物品乱堆乱放、消防设施配备不足等问题，落实防火巡查和值班值守制度，完善细化火灾应急处置预案，定期组织消防演练，坚决防范和遏制火灾事故发生。**要强化双节期间安全管控。**中秋、国庆双节将至，各县区安监机构要督促在建项目科学统筹施工计划，扎实开展节前安全隐患排查整治，严格规范节假日施工安全管理。要落实节假日 24

小时专人值班和领导带班制度，完善应急预案，配齐备足应急物资、统筹安排应急力量，确保突发险情能够第一时间响应、第一时间处置、第一时间上报，全力守牢建筑施工领域节假日安全生产底线，保障双节期间行业安全形势持续稳定。

附件：“四不两直”飞行检查分县区项目问题汇总

淮安市建筑安全监督站

2026年9月8日

附件

“四不两直”飞行检查分县区项目问题汇总

一、清江浦区

1.项目名称：绿色食品产业园项目（安全）

建设单位：淮安市港城产业投资发展有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：江苏安之秀建设工程有限公司

检查发现问题：

（1）8#楼外脚手架局部连墙件设置数量不足，部分设置为单扣件，安全网张挂未超出施工作业面；电箱设置在脚手架作业层上；模板支撑顶部自由端超过 650mm，主龙骨数量与方案不符，作业层缺少拦腰杆。

（2）2#楼脚手架作业层拦腰杆缺少，局部位置缺少连墙件；落地式卸料平台水平剪刀撑与架体连接点偏少，顶部自由端超长。

（3）场内升降作业车缺少防冲顶装置；部分工人未扣安全帽带；部分灭火器等级达不到 3A 标准；钢筋加工区未设置防护棚。

（4）专职安全员庄奎恩 2026 年 7 月 14 日初次领取 C1 证，人员配备滞后于住建部文件（2026 年 3 月 26 日）相关要求。

(5) 三名专职安全员共用一套安全日志，未做到分人独立记录。

(6) 高支模专项方案缺少方案交底记录。

(7) 企业负责人无带班检查记录。

(8) 脚手架部分位置未设置水平隔层防护；

(9) 高处作业工人违规使用三点式安全带。

(10) 备案项目技术负责人吴昊未到岗、无考勤记录，方案报审表、编制人、交底记录存在代签字弄虚作假情形。

2.项目名称：绿色食品产业园（二期）一标段（扬尘）

建设单位：淮安大成港业投资股份有限公司

监理单位：江苏纵横工程顾问有限公司

施工单位：中铁十局集团有限公司

中铁十局集团第五工程有限公司

检查发现问题：

(1) 防尘覆盖网规格不达标。

(2) 挖机未办理环保登记标识。

(3) 部分裸土覆盖不到位。

(4) 局部围挡未设置喷淋。

3. 项目名称：黄码港智慧仓储物流中心项目——智慧冷链工程项目（扬尘）

建设单位：淮安大成港业投资股份有限公司

监理单位：江苏正中监理工程有限公司

施工单位：中国二冶集团有限公司

检查发现问题：

- (1) 扬尘监测设备损坏。
- (2) 部分裸土覆盖不到位。
- (3) 部分防尘覆盖网规格不达标。
- (4) 动土作业的防尘设备不足。
- (5) 挖机未办理环保登记标识。
- (6) 道路积尘污染。
- (7) 进出车辆冲洗设施损坏。

4. 项目名称：年产 2800 台套修复和取样装备及配套钻辅具项目（扬尘）

建设单位：淮安盖亚环境科技有限公司

监理单位：淮安华淮项目管理有限公司

施工单位：苏州中设建设集团有限公司

检查发现问题：

- (1) 进出车辆冲洗设施损坏。
- (2) 扬尘监测设备未使用。
- (3) 现场大面积裸土未覆盖。
- (4) 主干道积尘严重。
- (5) 挖机未办理环保登记标识。
- (6) 未设置围挡喷淋。
- (7) 现场动土作业无降尘设施。

二、经济开发区

1.项目名称：3120 万个（件）/年电镀项目（安全）

建设单位：淮安冠泰表面处理有限公司

监理单位：步宇工程咨询集团有限公司

施工单位：江苏丰和环境工程有限公司

检查发现问题：

（1）落地式脚手架、模板支撑、塔吊基础工程等专项施工方案缺少总监执业印章，方案审批表未使用省安全管理手册规定审批表，方案论证参会人员不齐全。

（2）安全日志未采用住建部最新示范文本，最新记录仅为 2026 年 7 月 21 日；塔吊维保记录缺失，交底时间与实际施工时间不符，涉嫌弄虚作假。

（3）2#塔吊专用开关箱未落实一机一闸一漏保，电缆未分层卸载；塔吊周边基础节积水，1#塔吊基础锈蚀。

（4）局部洞口、临边防护不到位，未设置安全通道，钢筋加工区防护棚搭设不符合规范要求。

（5）现场材料堆放混乱，主干道路硬化不到位。

（6）木材堆放区缺少消防器材，住人活动板房防盗窗未及时拆除。

（7）落地式脚手架上堆放较多建筑材料。

（8）模板支撑顶托直径偏小，杆件存在混搭现象，架体断开处未设置横向斜撑。

（9）项目经理变更手续不齐全；2 名备案安全员史桂平、王保顺未在岗履职；

（10）钢筋工张军无信号工特种作业证件从事司索指挥作业。

(11) 2#楼东山墙超 8m 高模板支撑未辨识为超过一定规模的危大工程，专项方案未编制对应安全防护措施；5-8m 高模板支撑未编制专项施工方案。

(12) 暂存仓库北侧 9m 高落地式卸料平台未编制专项施工方案，连墙件设置偏少。

2.项目名称：年产 2500 台（套）液相色谱系列分离装备生产项目（扬尘）

建设单位：江苏汉邦科技股份有限公司

监理单位：江苏神州项目管理有限公司

施工单位：苏州金螳螂建设工程有限公司

检查发现问题：

(1) 部分围挡喷淋设施未开启。

(2) 覆盖网规格不达标。

(3) 湿法作业不规范。

(4) 道路积尘污染。

(5) 挖机未办理环保登记标识。

(6) 现场大面积裸土未覆盖。

(7) 进出口车辆冲洗设施损坏。

3. 项目名称：淮阴卷烟厂烟叶仓储四期工程（扬尘）

建设单位：江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：南通四建集团有限公司

检查发现问题：

(1) 覆盖网规格不达标。

(2) 建筑堆放材料覆盖不达标。

4. 项目名称：年产 20 万台（套）矿山设备暨盾构机零部件项目二标段（扬尘）

建设单位：江苏盛矿机械制造有限公司

监理单位：淮安市建筑设计研究院有限公司

施工单位：江苏省华建建设股份有限公司

检查发现问题：

(1) 砂浆罐未封闭。

(2) 建筑垃圾覆盖不规范。

(3) 覆盖网规格不达标。

(4) 道路积尘污染未冲洗。

(5) 进车口车辆冲洗设备未开启。

三、金湖县

1.项目名称：中央储备粮淮安直属库有限公司金湖分公司新征地建仓项目平房仓（安全）

建设单位：中央储备粮淮安直属库有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：江苏金建建设集团有限公司

检查发现问题：

(1) 室内脚手架内侧缺少一道防护栏杆，剪刀撑与立杆连接点偏少，连墙件设置数量不足；局部扫地杆、小横杆缺失，楼梯立杆水平拉杆缺失。

(2) 临时用电电缆沿地面明敷。

(3) 材料堆放区灭火器配置不足，场内灭火器级别仅为 2A。

(4) 室内检修平台高度超 5 米、室外连梁高度超 8 米，未编制、未审核专项施工方案。

(5) 高支模安全技术交底交底人员非架子工；塔吊安装单位与使用单位技术交底提供不全。

2. 项目名称：江苏上元容器年产 3000 万高清塑桶项目（扬尘）

建设单位：江苏上元容器制造有限公司

施工单位：江苏中亿尚建设工程有限公司

检查发现问题：

- (1) PM2.5 检测设备损坏。
- (2) 现场大面积裸土未覆盖。
- (3) 挖机未办理环保登记标识。
- (4) 道路污染积尘严重。
- (5) 现场堆料覆盖不规范。

3. 项目名称：年产 600 万件高压共轨输油泵、滚轮挺柱部件项目-2、3#厂房（扬尘）

建设单位：金湖县常盛动力机械配件有限公司

施工单位：金湖县富强建筑工程有限公司

检查发现问题：

- (1) 道路硬化不达标。
- (2) 挖机未办理环保登记标识。
- (3) 部分围挡未设置喷淋设施。

(4) 现场大面积裸土未覆盖。

(5) 车辆进出冲洗设备无法使用。

4. 项目名称: 宁淮高铁金湖站综合客运枢纽项目(扬尘)

建设单位: 淮安金湖尧城高铁科技有限公司

监理单位: 江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位: 中冶建工集团有限公司

检查发现问题:

(1) 现场大面积裸土未覆盖。

(2) 挖机未办理环保登记标识。

(3) 部分围挡损坏。

(4) 部分堆料未覆盖。

(5) 道路硬化不达标。

四、盱眙县

1. 项目名称: 盱眙龙虾超级工厂二期项目(安全)

建设单位: 盱眙县天源永康食品产业发展有限公司

监理单位: 江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位: 江苏天源建设集团有限公司

检查发现问题:

(1) 未见备案安全员张海华、郎凯履职记录, 未按要求填写安全日志; 安全日志格式不符合建质规〔2025〕3号文件示范文本要求。

(2) 塔吊基础存在积水, 未设置塔吊专用开关箱。

(3) 扬尘管控不到位, 大面积裸露土方覆盖不完全, 道路积尘严重。

- (4) 脚手架拆除作业前，未完善现场临边防护。
- (5) 模板支撑方案专家论证签到人员不齐。
- (6) 现场消防器材配备不足。
- (7) 登高作业梯无产品合格证。
- (8) 高温季节未完善工人防暑物资采购发放，危大工程、临时用电、易燃堆场日常巡查有待加强。
- (9) 10#楼楼梯间局部超 8m 模板支撑架未开展危大工程辨识，电梯井设备层模板支撑无专项施工方案；模板支撑方案缺少总包、分包单位审批手续。
- (10) 施工现场未配备常驻现场机械类 C1 证专职安全生产管理人员。
- (11) 塔吊拆除记录日期与监理日志记录不一致；
- (12) 项目经理、项目技术负责人在方案、验收资料中签字笔迹前后不一致，涉嫌弄虚作假。

2.项目名称：江苏盱眙经济开发区环保装备产业园基础设施提升（一期）（扬尘）

建设单位：都梁创达资产投资（盱眙）有限公司

监理单位：江苏正兴项目管理有限公司

施工单位：盱眙国联建设有限公司

检查发现问题：

- (1) 道路硬化不到位。
- (2) 道路冲洗不到位，车过尘起。
- (3) 挖机未办理环保登记标识。
- (4) 现场无扬尘监测设备。

(5) 无车辆进出冲洗设备。

(6) 围挡无喷淋设施。

(7) 湿土作业不规范。

3.项目名称：盱眙技师学院改扩建建设工程（扬尘）

建设单位：盱眙技师学院

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：江苏天源建设集团有限公司

检查发现问题：

(1) 挖机未办理环保登记标识。

(2) 道路积尘污染严重。

(3) 砂浆罐未封闭。

(4) 围挡喷淋缺失。

(5) 建筑堆料未覆盖。

(6) 进出口车辆冲洗设施损坏。

4.项目名称：盱眙电商物流园（扬尘）

建设单位：盱眙弘大建设发展有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：盱眙国联建设有限公司

检查发现问题：

(1) 裸土覆盖不到位。

(2) 挖机未办理环保登记标识。

(3) 湿土作业不规范。

(4) 围挡喷淋设置不规范。

(5) 道路积尘污染。

(6) 现场堆料覆盖不规范。

(7) 覆盖网规格不达标。

五、洪泽区

1.项目名称：洪泽经济开发区港口码头项目（安全）

建设单位：江苏洪泽湖新港产业园发展有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：江苏东开城建建设有限公司

检查发现问题：

(1) 脚手架未设置在平整坚实基础上；未设置连墙件部位抛撑数量不足；局部开口部位未设置横向斜撑；局部作业层防护栏杆、脚手板缺失；局部缺少扫地杆；违规借助架体杆件起吊重物；架体爬梯立杆数量不足；坡屋面两侧架体防护高度不足；模板支撑局部立杆自由端超长。

(2) 汽车吊支腿安放位置地基承载力不满足要求；吊装钢丝绳绳卡设置错误。

(3) 现场电缆沿地面明敷；钢筋弯曲机专用开关箱存在一闸多用，电缆绕过漏电保护断路器直接接用电设备。

(4) 木工圆盘锯未设置防护棚；部分灭火器达不到 3A 配置标准。

(5) 汽车吊信号工未取得有效特种作业操作资格证书上岗作业。

(6) 吊装作业未编制专项施工方案。

2.项目名称：洪泽主城区热电联产异地建设项目（扬尘）

建设单位：淮安市洪泽区润湖热力发展有限公司

监理单位：黑龙江润华电力工程项目管理有限公司

施工单位：华光环保能源（西安）设计研究院有限公司

检查发现问题：

- （1）无围挡喷淋设施。
- （2）部分道路未硬化处理。
- （3）部分裸土未覆盖。
- （4）道路冲洗不到位。
- （5）挖机未办理环保登记标识。
- （6）现场物料堆放不规范。

3.项目名称：年分装 1.5 亿件彩妆项目（扬尘）

建设单位：淮安花知晓电子商务有限公司

监理单位：徐州市华夏建设监理有限公司

施工单位：江苏天舜建设有限公司

检查发现问题：

- （1）部分围挡缺失。
- （2）部分围挡喷淋缺失。
- （3）现场大面积裸土未覆盖。
- （4）道路冲洗不到位。
- （5）挖机未办理环保登记标识。
- （6）车辆冲洗设施未安装到位。
- （7）无扬尘监测设备。
- （8）未湿法作业。

4.项目名称：洪泽智慧光储充停一体化项目—交通中心（扬尘）

建设单位：淮安市洪泽交通控股有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：江苏鑫洛宇建设工程有限公司

检查发现问题：

- (1) 部分围挡缺失。
- (2) 部分围挡喷淋缺失。
- (3) 现场大面积裸土未覆盖。
- (4) 部分道路未硬化。
- (5) 挖机未办理环保登记标识。
- (6) 道路冲洗不到位。
- (7) 未湿法作业。

六、淮阴区

1.项目名称：尚都汇 13#、15#楼、C 区防空地下室、17#、18#楼及市政附属项目（安全）

建设单位：江苏欧蓓莎置业有限公司

监理单位：浙江南方工程建设监理有限公司

施工单位：江苏振长策建设有限公司

检查发现问题：

- (1) 超过一定规模危大工程专家论证签到表人员签字不全。
- (2) 未见悬挑脚手架、高支模施工前两级安全技术交底资料。
- (3) 安全日志、动火作业审批表格式不符合规范要求。
- (4) 楼层未配置消防器材。

(5) 登高作业梯材料不符合规范，门式作业平台无防护措施。

(6) 悬挑脚手架部分悬挑工字钢锚固长度不满足要求；电梯井工字钢未锚固、无硬质防护；8层局部模板支撑与脚手架杆件混搭。

(7) 部分模板支撑顶托直径不达标，立杆错接，顶托伸出长度不符合规范。

(8) 临时用电线路架设不规范，电缆未架空，电缆浸泡在水中。

(9) 部分洞口、临边防护不到位。

(10) 安全员张雅婷（C1证）无履职记录。

(11) 悬挑脚手架、高支模、落地式脚手架搭设完成后未见验收资料。

(12) 危大工程辨识不全，电梯井内脚手架未编制专项施工方案。

2.项目名称：淮阴区法院维修改造项目（扬尘）

建设单位：淮安市淮阴区人民法院

监理单位：淮安市润淮工程项目管理咨询有限公司

施工单位：江苏晶天建设工程有限公司

检查发现问题：

(1) 扬尘监测设备未安装。

3.项目名称：尚都汇（欧蓓莎）二期 17#楼项目（扬尘）

建设单位：江苏欧蓓莎置业有限公司

监理单位：浙江南方工程咨询管理有限公司

施工单位：江苏振长策建设有限公司

检查发现问题：

- （1）部分裸土未覆盖。
- （2）部分物料堆放不规范。
- （3）道路冲洗不到位。

4.项目名称：富康城锦悦府项目（扬尘）

建设单位：淮安富康城置业有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：中核二十五建设有限公司

检查发现问题：

- （1）部分围挡喷淋损坏，无法正常使用。

七、淮安区

1.项目名称：工业 AI 视觉核心元器件及高端设备项目（安全）

建设单位：江苏帝艾斯智能机器人有限公司

监理单位：淮安市工程建设监理有限公司

施工单位：中铁建工集团苏州投资建设有限公司

检查发现问题：

- （1）脚手架内侧防护栏杆缺失，架体建筑垃圾未及时清理；卸料平台现场搭设情况与专项方案不一致。
- （2）部分材料堆场灭火器配置不足，灭火器级别仅为 2A。
- （3）屋面边梁梁底顶撑偏心受力；屋面模板支撑立杆、顶托伸出长度超长。

(4) 局部防护栏杆立杆间距大于 2 米，放线孔未封闭防护；高处作业人员未佩戴安全带。

(5) 电缆沿地面明敷，电缆与脚手架未做隔离防护。

(6) 塔式起重机未按规定办理使用登记，违规投入现场使用。

2.项目名称：恩来干部学院北侧定向商品房北区项目(扬尘)

建设单位：淮安市名采城市更新建设发展有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：中国核工业二四建设有限公司

检查发现问题：

(1) 部分围挡喷淋缺失及未正常使用。

(2) 部分建筑垃圾堆放未覆盖。

3.项目名称：3D 打印墨水+人工皮肤生产项目（扬尘）

建设单位：淮安汇海生命科学技术有限公司

监理单位：淮安市工程建设监理有限公司

施工单位：江苏华磊建设集团有限公司

检查发现问题：

(1) 部分围挡喷淋缺失。

(2) 车辆清洗设施未正常使用。

(3) 部分建筑垃圾未覆盖。

(4) 道路清洗不到位。

4.项目名称：中希微电一体成型电感项目（扬尘）

建设单位：中希微电（江苏）科技有限公司

监理单位：中邮通建设咨询有限公司

施工单位：中铁二十四局集团上海建设投资有限公司

检查发现问题：

（1）部分围挡喷淋缺失。

（2）车辆清洗设施不符合要求。

八、涟水县

1.项目名称：江苏宏瑞兴新材料有限公司年产 2700 万张覆铜板厂房二期（安全）

建设单位：江苏宏瑞兴新材料有限公司

监理单位：中昱瑞丰工程咨询集团有限公司

施工单位：淮安安东建筑工程有限公司

检查发现问题：

（1）高支模专项施工方案未加盖项目经理、总监理工程师执业印章，报审表格式、总包内部审批程序不符合要求。

（2）登高作业车顶部缺少防挤压装置，登高作业梯不符合规范要求。

（3）施工现场未实行封闭施工。

（4）塔机专用开关箱电缆未从断路器下端口接出，电缆架设不规范。

（5）局部洞口、临边、楼梯边防护不到位。

（6）现场消防器材配置不符合规范。

（7）西南侧落地式卸料平台无验收记录，搭设不符合规范要求。

(8) 落地式脚手架连墙件设置不满足规范；脚手架与结构外表面贯通部位未设置水平防护，门洞口位置未采取加固措施。

(9) 高支模专项方案项目经理签字与审批表签字笔迹不一致。

(10) 安全日志格式不符合建质规〔2025〕3号要求，8月15—17日塔机相关记录与现场实际塔机数量不符，涉嫌弄虚作假。

2.项目名称：江苏香巴佬食品有限公司年产5万吨香巴佬休闲食品生产项目（扬尘）

建设单位：江苏香巴佬食品有限公司

监理单位：江苏天眷建设集团有限公司

施工单位：浙江欣业建设集团有限公司

检查发现问题：

(1) 部分裸土未覆盖。

(2) 部分道路冲洗未到位。

(3) 部分防尘网未符合规范。

3.项目名称：江苏嘉立创电子科技有限公司产业园二期项目（扬尘）

建设单位：江苏嘉立创电子科技有限公司

监理单位：中涟建设有限公司

施工单位：河南非凡建筑工程有限公司

检查发现问题：

(1) 部分裸土未覆盖。

(2) 挖机未办理环保登记标识。

**4.项目名称：集成电路芯片封测及发光二极管技改项目
(扬尘)**

建设单位：江苏国中芯半导体科技有限公司

监理单位：中诚运玛咨询股份有限公司

施工单位：江苏立格建设工程有限公司

检查发现问题：

(1) 部分裸土未覆盖。

(2) 部分物料堆放覆盖不到位。

(3) 部分围挡喷淋缺失。

(4) 挖机未办理环保登记标识。

九、工业园区

**1.项目名称：年产 10.5 万吨高性能有机硅材料系列产品
(安全)**

建设单位：江苏海跃高性能材料有限公司

监理单位：江苏国兴建设项目的管理有限公司

施工单位：江苏同乐建设有限公司

检查发现问题：

(1) 脚手架局部未设置扫地杆；作业层防护栏杆缺失；连墙件设置数量不足，抛撑设置偏少；架体外侧安全网未张挂到位。

(2) 楼梯梯段边防护栏杆设置不规范；部分临边洞口、门架作业层缺少防护栏杆；竖向洞口封闭不严，未设置防护栏杆及水平兜网。

(3) 分配电箱私拉乱接严重，电缆绕过漏电保护断路器直接连接用电设备。

(4) 落地式卸料平台缺少最上一道水平剪刀撑，现场搭设与方案不符，未见搭设前安全技术交底记录；汽车吊支腿安放位置地基承载力不足；汽车吊吊钩保险失效。

(5) 吊装方案审批程序不符合要求。

(6) 汽车吊信号工未取得有效特种作业操作资格证书上岗作业。

(7) 脚手架与建筑结构外表面贯通位置未采取水平防护措施。

2.项目名称：退役电池循环利用项目（扬尘）

建设单位：淮安超裕市政工程有限公司

监理单位：淮安市同济工程建设监理有限公司

施工单位：淮安超裕市政工程有限公司

检查发现问题：

(1) 现场大面积裸土未覆盖。

(2) 围挡喷淋设施未正常使用。

(3) 车辆冲洗设施未正常使用。

(4) 部分道路未硬化。

(5) 道路积尘严重。

(6) 物料堆放未覆盖、堆放不规范。

(7) 未湿法作业。

(8) 挖机未办理环保登记标识。

3.项目名称：年产 3.48 万吨合成香料项目（扬尘）

建设单位：江苏万香生物科技有限公司

监理单位：江苏全际通工程咨询有限公司

施工单位：淮安超裕市政工程有限公司

检查发现问题：

- （1）部分裸土未覆盖。
- （2）道路冲洗不到位。
- （3）挖机未办理环保标识。
- （4）防尘网不符合规范。
- （5）未湿法作业。

4.项目名称：江苏天浩化学有限公司年产 10 万吨功能新材料项目（扬尘）

建设单位：江苏天浩化学有限公司

监理单位：江苏嘉恒建筑工程管理股份有限公司

施工单位：湖州九创建设有限公司

检查发现问题：

- （1）扬尘监测设备未正常使用。
- （2）部分裸土未覆盖到位。
- （3）部分物料堆放不到位。
- （4）挖机未办理环保标识。
- （5）未湿法作业。